

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○○工程（伸縮縫設置不當改善範例一）

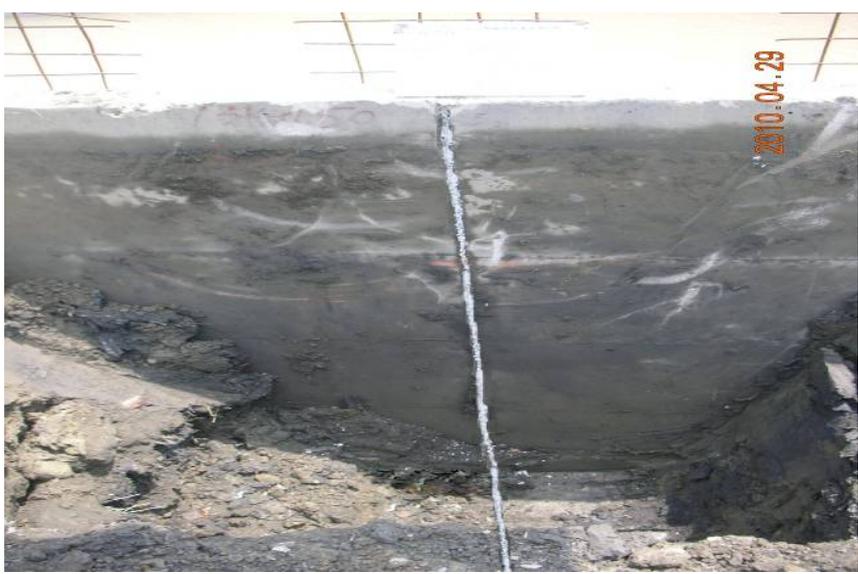
查核日期：00年00月00日

第 頁共 頁

缺點事項	改善對策及結果 (附佐證文件及照片請註明)	完成日期	備註 (未完成者請說明)
<p>擋土牆伸縮縫設置不當，部分基腳未設置，且南岸4公尺高牆身未填敷樹脂即已全面回填。</p>	<p>一、原因分析：因擋土牆施工完成後未與土方工程人員協調好即回填土方。</p> <p>二、矯正措施：部份可以以挖土機將已回填土方重新開挖，並派員填敷樹脂填縫料，惟經機關檢驗後仍有瑕疵，為符合契約精神，本項缺失將依相關規定扣款。</p> <p>三、預防對策：伸縮縫施工完成後應與土方工程人員協調好，並請機關查驗後再回填土方。</p>		
承包商	監造單位	工程主辦單位	
(工地負責人核章)	(委外監造單位之工地負責人、自辦監造單位工程部門主管核章)	(工程主辦單位主管核章)	

- 註：1. 若本工程符合營造業法第30條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任核章。另監造單位核章人員中，至少須有1人為查核當日出席並已於簽名單簽名之人員。
2. 各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

 <p>The photograph shows a concrete retaining wall with a sign attached to it. The sign contains the following text: 工程名稱: 石門抽水改善工程(四區)南側土石方修護(工程標), 實施日期: 99.04.29, 實施位置: 石門13k+150, 實施項目: 伸縮縫改善, 實施人員: 高松延. A date stamp '2010.04.29' is visible in the bottom right corner of the photo.</p>	<p>說明：(缺失情形) L13k+150 擋土牆伸縮縫設置不當，未填樹脂就回填土方</p>
 <p>The photograph shows a construction site with a trench. A worker wearing a yellow hard hat is visible in the foreground. A date stamp '2010.04.29' is visible in the top right corner of the photo.</p>	<p>說明：(改善作法) L13k+150 派挖土機將已回填土方重新開挖，並派員填敷樹脂填縫料</p>
 <p>The photograph shows a construction site with a trench. A worker wearing a yellow hard hat is visible in the foreground. A date stamp '2010.04.29' is visible in the top right corner of the photo.</p>	<p>說明：(改善完成) L13k+150 樹脂填縫料填敷完成</p>

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○○工程（伸縮縫設置不當改善範例二）

查核日期：00年00月00日

第 頁 共 頁

缺點事項	改善對策及結果 (附佐證文件及照片請註明)	完成日期	備註 (未完成者請說明)
<p>1. 未針對伸縮縫(含填縫材料)，契約或規範之施作方式回應說明；另所附照片亦未見其施作情形，請補充。</p> <p>2. 伸縮縫(含填縫材料)施作不當，扭曲歪斜，且部分止水帶以鐵釘貫穿</p>	<p>原因分析：施工時未確實詳閱設計圖說。</p> <p>矯正措施：依設計圖說 5984C-HCL-052 單元與單元間之伸縮縫之伸縮縫於模板組立時，放置保麗龍填料，待澆置完成後，去除伸縮縫內 5cm 保麗龍填料後，以聚硫化物填補接縫處。</p> <p>預防對策：爾後於施工前，要求廠商辦理施工方法說明會，且拍照時以施作重點位置為主</p> <p>原因分析：品質管理執行未確實導致伸縮縫施作不當。</p> <p>矯正措施：扭曲歪斜之止水帶，派人打除混凝土後修正；另止水帶以鐵釘固定處，改以焊條焊接。</p> <p>預防對策：施作前即要求施工人員對於施工材料之放置及安裝應確實執行，勿再有扭曲歪斜或以鐵釘固定之情形發生。</p>		
承包商	監造單位	工程主辦單位	
(工地負責人核章)	(委外監造單位之工地負責人、自辦監造單位工程部門主管核章)	(工程主辦單位主管核章)	

註：1. 若本工程符合營造業法第 30 條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任核章。另監造單位核章人員中，至少須有 1 人為查核當日出席並已於簽名單簽名之人員。
2. 各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

	<p>說明：(改善前) 清除單元與單元間伸縮縫之保麗龍填料。</p>
	<p>說明：(改善中) 伸縮縫中填補聚硫化物。</p>
	<p>說明：(改善後) 伸縮縫填補聚硫化物完成。</p>

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）



說明：(改善前)
止水帶以鐵釘貫穿。



說明：(改善中)
將止水帶以鐵釘貫穿部分切除後，再焊接。



說明：(改善後)
止水帶以鐵釘貫穿缺失改善完成。